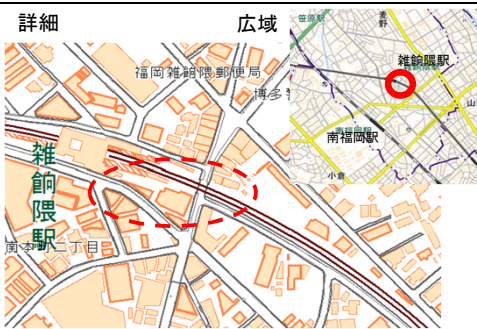


踏切安全通行カルテ

よみがな	ざっしょのくま1ごう						道路名		市道 麦野1531号線				
踏切道名	雑餉隈1号						(道路管理者名)		福岡市				
							鉄道路線名		天神大牟田線				
所在地	福岡県福岡市博多区銀天町1丁目45の1						(鉄道事業者名)		西日本鉄道				
地図 (広域及び狭域)	詳細 広域  国土地理院電子国土web						写真 (現況及び対策後)		(対策前)				
	(現況)構造改良実施(H26)												
諸元・構造等	踏切種別		第1種	幅員(m)	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)	交通規制		大型車の通行禁止			
								(車両進入防護柵等)		設置していない			
	踏切長(m)		8.1	左道路	2.0	3.0	1.8	歩車道分離方法		白線・黄線			
				踏切道	0.0	6.0	0.0	拡幅指針 の該当	歩道のみ拡幅の場合		-		
				右道路	1.8	3.1	2.1		歩道+車道2車までの 拡幅の場合		-		
	横断本数(本)		2	迂回路 (歩行者)	直近の迂回路		距離(m)		迂回路(自動車)		種類	距離(m)	
					駅構内自由通路		70				両方共なし	-	
	交差角(度)		79		直近のBF化 迂回路		距離(m)		BF化状況		通学路指定状況		なし
					駅構内自由通路		70		両側にエレベータ等				
	緊急対策踏切の 区分及び 基準算定データ	開かずの踏切		-	ピーク時遮断時間(分)					通学路要対策踏切		-	
			-										
自動車・バイク踏切		-	踏切自動車交通遮断量(台・時)					事故多発踏切		-			
			-										
歩行者・バイク踏切		○	踏切歩行者等交通遮断量(人・時)					踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量の和					
			51,168					59,195					
踏切内の事故 発生状況 (過去5年)	事故別		件数	死者数	事故発生年：事故履歴			地域・利用者からの要望等					
	踏切事故		0	0	-			・鉄道高架化の早期実現について要望有り					
	道路交通事故		0	0	-								
	賢い踏切		踏切支障 報知装置 (手動)	高規格保安設備						法指定 の状況	計画種別	踏切支障報知装置(障 検)	
設置の 必要性	有無	設置 年度		障害物 検知装置	オーバ・ハンク 型警報装置	大型遮断 装置	二段型 遮断装置	指定年	-				
有	○	不明		光式	-	-	-	対策状況 (完了年)	S45				
対策実施状況 (H17年度以降)	当該踏切を除却する対策						H17年度以降に実施した全ての対策と今後実施予定の対策※)						
	連立(事業中)			除却 年度	H32	構造改良(対策実施)			完了 年度	H26			
今後の対策方針 対策推進上の課題	抜本対策：当該連立事業の進捗は、隣接する福岡県事業（西鉄天神大牟田線連続立体交差事業（春日原駅～下大利駅間）やその関連事業（大野城市、春日市の区画整理、駅広整備等）に多大なる影響を与えることから、平成32年度の福岡県事業との同時高架切替を目指す。 速効対策：連立事業の完成までに時間を要すことから、それまでの安全性向上のため、路面標示をおこなっている。												
備考 (協議状況等)	H22.11：基本協定締結 H22年度～：実施協定締結（各年度） H27.10 緊急踏切対策の指定にあたり、道路管理者と鉄道事業者で今後の対策方針について確認												

※) 平成28年度以降は、踏切周辺対策も記載。