

本明川重要水防箇所一覧表

Aランク 本明川

番号	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	諫早市天満町	左	68810~78000	173	高さ、幅共に小さく溢水、崩壊の恐れあり(堤防高A、堤防断面A)	土のう積み
2	諫早市栄田町	右	69350~78000	43	高さ、幅共に小さく溢水、崩壊の恐れあり(堤防高A、堤防断面A)	シート張り
合計				216		

Aランク 半造川

番号	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
3	諫早市長野町	右	18400~18600	239	高さ、幅共に小さく溢水、崩壊の恐れあり(堤防高A、堤防断面B)	土のう積みシート張り
4	諫早市船越町~百郷町	左	18400~18450	51	高さ、幅共に小さく溢水、崩壊の恐れあり(堤防断面A、堤防断面B)	土のう積み
5	諫早市船越町~百郷町	左	18450~28350	920	高さ、幅共に小さく溢水、崩壊の恐れあり(堤防高A、堤防断面B)	土のう積み
6	諫早市船越町~百郷町	左	28350~38100	753	河床不足のため溢水の恐れあり(堤防高A)	土のう積み
7	諫早市鷺崎町~小川町	右	18600~38100	1,506	高さ、幅共に小さく溢水、崩壊の恐れあり(堤防高A、堤防断面B)	土のう積み
合計				3,469		

Aランク 福田川

番号	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
8	諫早市福田町	左	06350~06700	141	高さ小さく溢水、崩壊の恐れあり(堤防高A)	土のう積み
9	諫早市泉町	右	06600~06700	95	高さ小さく溢水、崩壊の恐れあり(堤防高A)	土のう積み
合計				236		

重要監視区間 半造川

番号	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	諫早市長野町	右	18400~18600	239	雨水の重要監視区間	土のう積みシート張り
合計				239		

Bランク 本明川


番号	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	諫早市仲神町	右	28350~28450	100	河床不足のため溢水の恐れあり(堤防高B)	土のう積み
2	諫早市仲神町~本町	右	48350~48500	150	高さ小さく溢水の恐れあり(堤防高B)	土のう積み
3	諫早市八天町	左	48350~48500	150	高さ小さく溢水の恐れあり(堤防高B)	土のう積み
4	諫早市城見町	左	48650~48900	277	高さ小さく溢水の恐れあり(堤防高B)	土のう積み
5	諫早市高城町	右	48650~48800	158	高さ小さく溢水の恐れあり(堤防高B)	土のう積み
6	諫早市天満町	左	58050~58800	737	高さ小さく溢水の恐れあり(堤防高B)	土のう積み
7	諫早市高城町~永昌東町	右	58250~58800	527	高さ小さく溢水の恐れあり(堤防高B)	土のう積み
8	諫早市永昌東町~栄田町	右	68350~68950	339	高さ、幅共に小さく溢水、崩壊の恐れあり(堤防高B、堤防断面B)	土のう積み
合計				2,458		

Bランク 福田川

番号	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
9	諫早市福田町	左	06050~06350	283	幅が小さく溢水、崩壊の恐れあり(堤防断面B)	土のう積み
10	諫早市泉町	右	06350~06400	53	幅が小さく溢水、崩壊の恐れあり(堤防断面B)	土のう積み
11	諫早市泉町	右	06450~06600	145	高さ小さく溢水の恐れあり(堤防高B)	土のう積み
12	諫早市福田町	左	06450~06550	93	高さ小さく溢水の恐れあり(堤防高B)	土のう積み
13	諫早市福田町	左	06900~06950	41	高さ小さく溢水の恐れあり(堤防高B)	土のう積み
14	諫早市泉町	右	06900~06950	41	高さ小さく溢水の恐れあり(堤防高B)	土のう積み
合計				656		

平成27年度 本明川重要水防箇所位置図

～みずから守ろう みんなの地域～

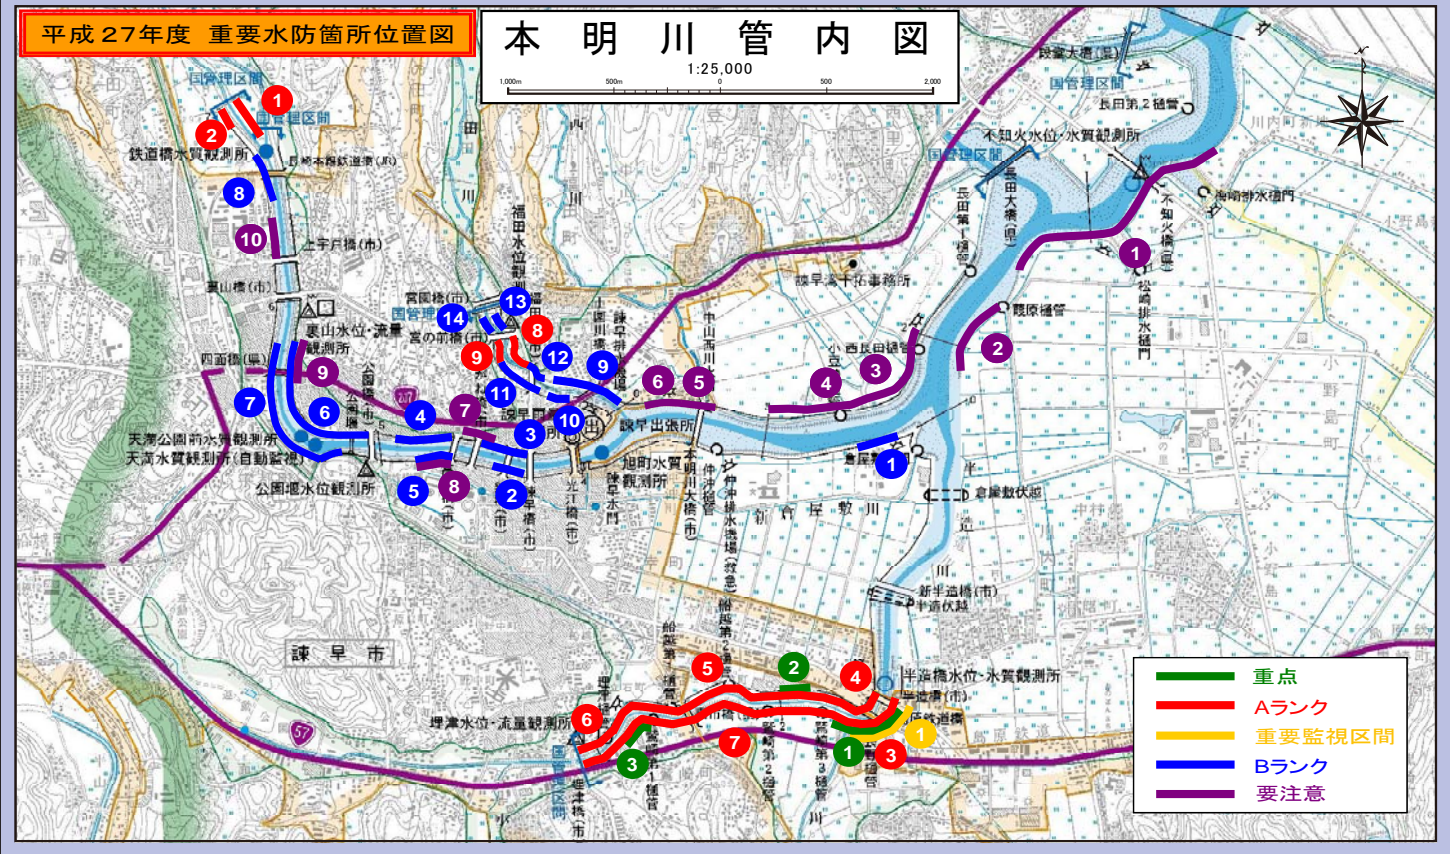

要注意 本明川

番号	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	諫早市川内町	右	08450~18600	1,999	新堤防(H26.3完了)	土のう積み
2	諫早市川内町	右	18800~28200	391	新堤防(H26.3完了)	土のう積み
3	諫早市西里町~小豆崎町	左	28000~38000	962	新堤防(H26.3完了)	土のう積み
4	諫早市小豆崎町	左	2/400~2/800	410	旧川跡(要注意3と重複)	土のう積み
5	諫早市福田町	左	3/200~3/400	207	旧川跡	土のう積み
6	諫早市福田町	左	38400~38500	138	旧川跡	土のう積み
7	諫早市八天町	左	4/400~4/600	188	旧眼鏡橋付近破堤履歴(改善済み)	土のう積み
8	諫早市高城町	右	4/600~4/800	206	高波幅付近破堤履歴(B区間重複、改善済み)	土のう積み
9	諫早市天満町	左	5/600~5/800	204	四面幅付近破堤履歴(B区間重複、改善済み)	土のう積み
10	諫早市永昌東町	右	6/200~6/400	193	上宇戸橋上流破堤履歴(改善済み)	土のう積み
合計				4,488		

重点 半造川

番号	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	諫早市川内町	右	1/500~1/700	209	堤防高A、堤防断面B(水衝部であり、A区間の中でも水上防上特に重要)	土のう積み
2	諫早市船越町	左	1/800~2/000	199	堤防高A、堤防断面B(A区間の中でも水上防上特に重要)	土のう積み
3	諫早市鷺崎町	右	2/600~2/900	263	堤防高A、堤防断面B(A区間の中でも水上防上特に重要)	土のう積み
合計				671		

平成27年度 本明川水防情報図