平成 29 年 5 月 23 日 九 州 地 方 整 備 局 大隅河川国道事務所

平成29年土石流調査情報(桜島地域) 第8報(臨時報告) (通算第172号)

1 土石流の発生状況


平成29年5月12日および5月13日に桜島の2河川(野尻川・有村川)において土石流が発生しました。

土石流は砂防設備内を安全に流下しており、被害はありませんでした。

なお、今後鹿児島地方気象台及び鹿児島県より土砂災害警戒情報が発表されるような大雨が降るような場合には、土石流やがけ崩れが発生する恐れがありますので、土砂災害警戒区域が指定されている地域では十分警戒が必要です。

河川名	発生日時	発生状況				
野尻川	①平成 29 年 5 月 12 日 21 時 36 分 ②平成 29 年 5 月 13 日 0 時 23 分 ③平成 29 年 5 月 13 日 0 時 25 分	河床より 60cm ワイヤーセンサー1 段目切断 河床より 120cm ワイヤーセンサー2 段目切断 河床より 180cm ワイヤーセンサー3 段目切断				
有村川	平成 29 年 5 月 13 日 0 時 23 分	河床より 60cm ワイヤーセンサー1 段目切断				

【平成29年5月13日の降雨時における土石流発生状況】

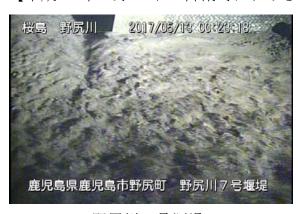

野尻川7号堰堤



有村川3号堰堤


2 降雨状況

土石流が発生するまでの雨量状況は以下のとおりです。

河川名	観測所名	発生状況	10 分雨量	1時間雨量	連続雨量
野尻川	野尻川雨量観測所 -	1段目切断	4mm	18mm	43mm
		2·3 段目切断	9mm 22mm		83mm
有村川	有村川雨量観測所	1段目切断	11mm 図 1	22mm	66mm

- ※ 10 分間雨量及び1時間雨量は、ワイヤーセンサー切断時刻の直前 10 分間もしくは 直前1時間の1分間雨量の積算値であり、連続雨量は降り始めからワイヤーセンサー 切断時刻までの1分間雨量の積算値です。
- ※ 連続雨量は3時間(180分間)連続無降雨でリセットされます。

図1 有村川10分間雨量のグラフ

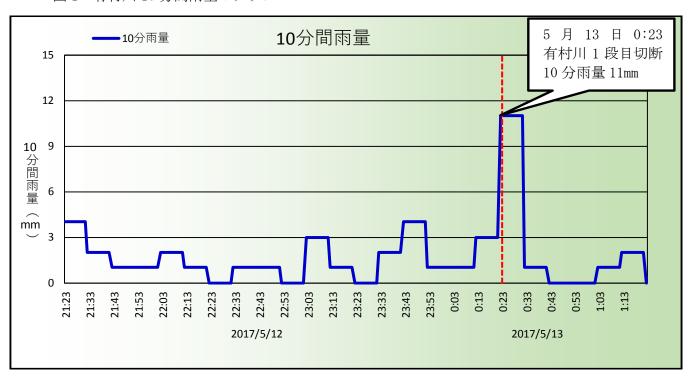


3 土砂堆積状況【野尻川】

写真① 野尻橋 (0 k 430) から下流を望む (平成 29 年 5 月 15 日 16 時 50 分頃撮影)



(H29. 4. 5 11 時 00 分頃撮影)






低水路は 0K350 付近まで土砂が堆積している状況

写真② 野尻橋(0 k 430) から下流を望む(平成 29 年 5 月 15 日 16 時 50 分頃撮影)



(H29. 4. 5 11 時 00 分頃撮影)





低水路は 0K350 付近まで土砂が堆積している状況

4 土砂堆積状況【有村川】

写真① 有村第一橋から下流を望む(平成29年5月16日 10時50分頃撮影)



※顕著な土砂堆積は見られない。

写真② 有村第一橋から上流を望む(平成29年5月16日 10時50分頃撮影)



※顕著な土砂堆積は見られない。

平成28年(1月~4月)及び平成29年(1月~4月)の降灰量比較



降灰観測所 位置図



H23年~H29年 月別土石流発生状況

(単位:回)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計
H23年	0	0	0	0	6	5	2	4	1	7	6	0	31
H24年	0	3	5	6	0	11	9	12	2	2	5	0	55
H25年	0	2	0	0	0	5	0	7	9	11	0	0	34
H26年	1	0	2	0	4	11	5	6	2	2	7	1	41
H27年	3	1	2	4	3	15	2	7	3	1	0	4	45
H28年	0	0	0	1	3	12	3	0	6	0	0	0	25
H29年	0	0	0	1	2								3

※H29年は5月23日時点の数値