


# 重要水防箇所

洪水時には、堤防が壊されたり、洪水が堤防を越えてあふれ出したりしないように、地域の水防団の方々が「水防活動をして、堤防を守ります。そうした事態をいち早く察知するため、洪水が一定の規模になると危険な箇所がないか、堤防を点検します。ただし点検する区間が長いため、現在の堤防の高さや幅、過去の漏水などの実績などから、あらかじめ水防上重要な区間を決めることで、より効率的に点検ができ、危険な箇所の早期発見が可能です。このような考えから、毎年重要水防箇所を定めるとともに、洪水期前には関係者により、その年の重要水防箇所を確認する合同巡視なども行われています。

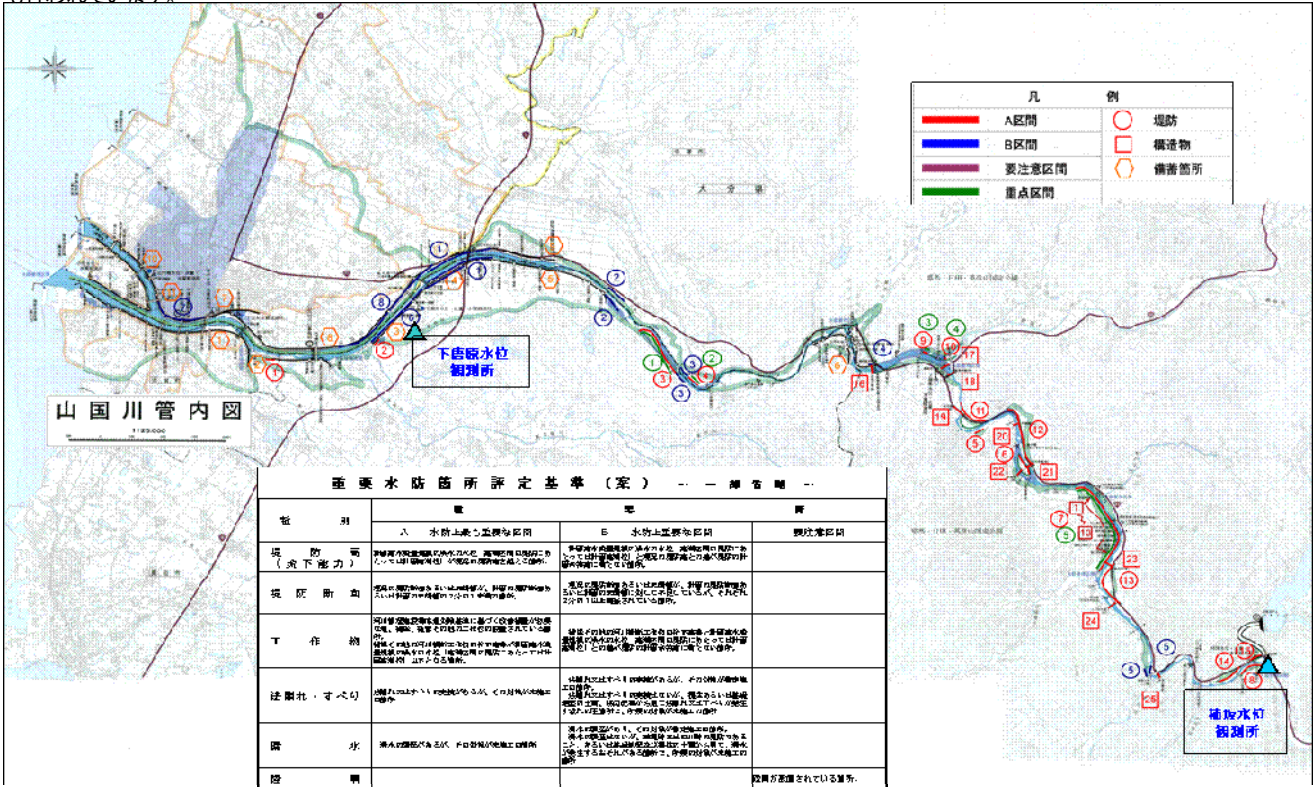

## 重要水防箇所一覧表 (重点区間)

番号	県名	地先名	左右岸	位置	延長 (Km)	備考	水防工法
①	福岡県	築上郡上毛町原井	左岸	10/240~11/030	0.72	河岸が低く溢水あるいは崩壊の恐れ	積み土のう
②	大分県	中津市三光土田	右岸	11/400~11/600	0.19	河岸が低く溢水あるいは崩壊の恐れ	積み土のう
③	大分県	中津市本耶馬溪町青	右岸	16/300~16/520	0.27	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の1/2以下。	積み土のう
④	大分県	中津市本耶馬溪町青	右岸	16/760~16/800	0.07	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の1/2以下。	積み土のう
⑤	大分県	中津市耶馬溪町平田	左岸	20/850~22/750	1.75	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の1/2以下。	積み土のう

## 重要水防箇所一覧表 (A) (堤防)

番号	県名	地先名	左右岸	位置	延長 (Km)	備考	水防工法
①	福岡県	築上郡吉富町幸子	左岸	3/250~3/290	0.05	無堤で河岸が低く溢水する。(堤体高A)	積み土のう
②	福岡県	築上郡上毛町下唐原	左岸	5/000~5/040	0.04	無堤で河岸が低く溢水する。(堤体高A)	積み土のう
③	福岡県	築上郡上毛町原井	左岸	10/240~11/030	0.72	無堤で河岸が低く、溢水・崩壊の恐れ。	積み土のう
④	大分県	中津市三光土田	右岸	11/400~11/600	0.19	無堤で河岸が低く、溢水・崩壊の恐れ。	積み土のう
⑤	大分県	中津市耶馬溪町冠石野	左岸	18/200~18/400	0.25	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の1/2以下(堤防高A)	積み土のう
⑥	大分県	中津市耶馬溪町岩屋	左岸	19/600~20/050	0.91	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の1/2以下(堤防高A)	積み土のう
⑦	大分県	中津市耶馬溪町平田	左岸	20/850~22/750	1.75	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の1/2以下(堤防高A)	積み土のう
⑧	大分県	中津市耶馬溪町中鶴	左岸	26/750~27/400	0.53	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の1/2以下(堤防高A)	積み土のう
⑨	大分県	中津市本耶馬溪町青	右岸	16/300~16/520	0.27	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の1/2以下(堤防高A)	積み土のう
⑩	大分県	中津市本耶馬溪町青	右岸	16/760~16/800	0.07	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の1/2以下(堤防高A)	積み土のう
⑪	大分県	中津市本耶馬溪町蔵野	右岸	17/600~18/400	0.65	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の1/2以下(堤防高A)	積み土のう
⑫	大分県	中津市本耶馬溪町多志田	右岸	18/800~20/000	1.13	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の1/2以下(堤防高A)	積み土のう
⑬	大分県	中津市耶馬溪町戸原	右岸	22/500~23/500	0.89	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の1/2以下(堤防高A)	積み土のう
⑭	大分県	中津市耶馬溪町柿坂	右岸	26/400~26/900	0.46	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の1/2以下(堤防高A)	積み土のう
⑮	大分県	中津市耶馬溪町柿坂	右岸	27/050~27/220	0.46	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の1/2以下(堤防高A)	積み土のう

重要水防箇所一覧表(A)(構造物)

番号	県名	名称	地先名	左右岸	位置	備考
1	大分県	洞門橋	中津市耶馬溪町	左右	15/660	流下能力不足、クリアランス不足 (許可工作物)
1	大分県	羅漢寺大橋	中津市耶馬溪町	左右	16/840	流下能力不足、クリアランス不足 (許可工作物)
1	大分県	羅漢寺橋	中津市耶馬溪町	左右	16/980	流下能力不足、クリアランス不足 (許可工作物)
1	大分県	七仙橋	中津市本耶馬溪町	左右	17/700	流下能力不足、クリアランス不足 (許可工作物)
2	大分県	早瀬橋	中津市本耶馬溪町	左右	19/040	流下能力不足、クリアランス不足 (許可工作物)
2	大分県	中川原橋	中津市耶馬溪町 中津市本耶馬溪町	左右	19/820	流下能力不足、クリアランス不足 (許可工作物)
2	大分県	岩屋橋	中津市本耶馬溪町	左右	19/890	流下能力不足、クリアランス不足 (許可工作物)
23	大分県	城井橋	中津市耶馬溪町	左右	22/630	流下能力不足、クリアランス不足 (許可工作物)
2	大分県	小友田大橋	中津市耶馬溪町	左右	23/400	流下能力不足、クリアランス不足 (許可工作物)
2	大分県	津民橋	中津市耶馬溪町	左右	25/000	流下能力不足、クリアランス不足 (許可工作物)

重要水防箇所一覧表(B)(堤防)

番号	県名	地先名	左右岸	位置	延長(Km)	備考	水防工法
①	福岡県 大分県	築上郡上毛町唐原 中津市三口	左右岸	6/400~7/400	1.000	流下断面不足で溢水の恐れ (堤体高B)	積み土のう
②	福岡県 大分県	築上郡上毛町百留 中津市三光二本杉	左右岸	9/400~9/800	0.400	流下断面不足で溢水の恐れ (堤体高B)	積み土のう
③	福岡県 大分県	築上郡上毛町原井 中津市三光土田	左右岸	11/030~11/400	0.370	流下断面不足で溢水の恐れ (堤体高B)	積み土のう
④	大分県	中津市本耶馬溪町樋田	右岸	15/510~15/610	0.090	流下断面不足で溢水の恐れ (堤体高B)	積み土のう
⑤	大分県	中津市耶馬溪町柵ノ木	左右岸	24/600~24/800	0.200	流下断面不足で溢水の恐れ (堤体高B)	積み土のう
⑥	福岡県	築上郡上毛町唐原	左岸	5/000~7/000	2.000	堤体の土質、法勾配等からみて 法崩れ又はすべりが発生する恐れ	シート張り工
⑦	大分県	中津市外馬場	右岸	0/800~2/200	1.400	堤体の土質、法勾配等からみて 法崩れ又はすべりが発生する恐れ	シート張り工
⑧	大分県	中津市高瀬	右岸	4/400~6/600	2.200	基礎地盤及び堤体の土質等からみて、 漏水の恐れ	月の輪工

平成20年5月27日現在  
山国川河川事務所